



DiverseyLever

DiverseyLever AG CH-9542 Münchwilen

TASKI TCS Information

TASKI swingo 2500 / 3500

2002/04

CH **XXX**


EXP **XXX**

28.06.2002


Tank Oberteil

Das Dichtungsset 19601-38 ist nicht mehr erhältlich. Grund: Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus diesem Set meist nur die grösste Dichtung benötigt wird und daher der Rest nutzlos herumliegt und vor sich hin altert. Daher wurde das Set geteilt, und die Dichtungen sind nun wie folgt erhältlich:

19604-21 Dichtung Saugereinheit/Tank

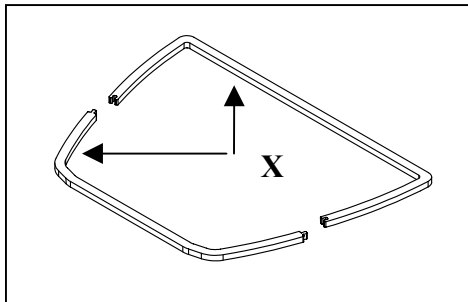

19604-22 Set Dichtung Saugerplatte

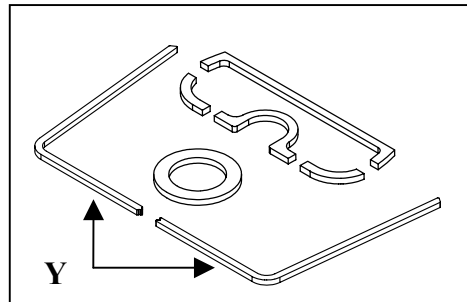

Aus fabrikationstechnischen Gründen werden die 2 Dichtungen (X, Y) in je 2 Teilen gefertigt.

Weitere Aenderung an Tank Oberteil / Dichtung

Da immer wieder Reklamationen eintrafen, dass die Dichtung an der Unterseite der Saugerplatte 19607-24 sich mit der Zeit verschiebt (nicht genügend stark klebt), wurde nach einer besseren Lösung gesucht.

Ab ca. Maschine Nr. 2446 (Fabrikation April 2002) wurde die **Saugerplatte 19607-24** unten mit einer Nute für ein neues Dichtungsprofil versehen (siehe Foto). Die Nummer für die Saugerplatte ändert nicht.

Muss **an einer solchen Platte** in Zukunft die Dichtung gewechselt werden, bitte **unbedingt 1.8 m des Dichtprofils 8662/011** verwenden.

